

Biresin® CR132 Compositeharz-System

Produktbeschreibung

Biresin® CR132 ist ein Epoxidharzsystem für die Herstellung von faserverstärkten Compositesbauteilen und -formen mit thermischen Eigenschaften um ~130°C.

Anwendungsbereiche

Biresin® CR132 eignet sich vor allem für Hand Lay-up, Pultrusion und Filament Winding. Es findet sowohl Anwendung in der Herstellung von Werkzeugen und industriellen Compositesbauteilen bei denen eine höhere Temperaturbeständigkeit gefordert ist.

Merkmale / Vorteile

- 3 Härter (B) bieten eine große Bandbreite an Verarbeitungszeiten
- Die optimierte Viskosität von Biresin® CR132 gewährleistet gute Imprägniereigenschaften und eine geringe Auslaufneigung des Materials
- Glasübergangstemperaturen bis zu 135°C in Abhängigkeit von den Härtingsbedingungen
- Härter (B) sind blau eingefärbt, um die Durchmischung von Harz und Härter besser beurteilen zu können und um in der Form zu sehen wo das Harzsystem bereits aufgetragen wurde.

Physikalische Daten	Harz (A)		Härter (B)	
	Biresin® CR132	Biresin® CH132-2	Biresin® CH132-5	Biresin® CH132-7
Einzelkomponenten				
Mischungsverhältnis in Gewichtsteilen	100	28	28	32
Mischungsverhältnis in Volumenteil	100	34	34	39
Farbe	transluzent	blau		
Viskosität, 25°C	mPa.s	~1.800	<10	<10
Dichte, 25°C	g/ml	1,14	0,95	0,93
		Mischung		
Topfzeit, 100 g, RT, ca. Werte	min	60	150	210
Mischviskosität, 25°C, ca. Werte	mPa.s	360	550	550


Verarbeitung

- Die Material- und Verarbeitungstemperaturen sollen zwischen 18 und 35°C liegen.
- Um eine komplette Vernetzung und damit die bestmögliche Performance des Systems zu garantieren, muss das Mischungsverhältnis zwingend eingehalten werden
- Vor der Entformung ist eine Temperung von mindestens 2 h bei 60°C zu empfehlen.
- Die endgültigen mechanischen und thermischen Kennwerte sind von den angewendeten Temperzyklen abhängig.
- Zur sofortigen Reinigung von Pinseln und Arbeitsgeräten eignet sich Sika Reinigungsmittel 5.
- Zusätzliche Informationen sind in den „Verarbeitungsrichtlinien Composite-Harze“ enthalten.

Mechanische Eigenschaften der voll ausgehärteten Reinharzproben					
Biresin® CR132 Harz (A)	mit Härter (B)		Biresin® CH132-2	Biresin® CH132-5	Biresin® CH132-7
Zugfestigkeit	ISO 527	MPa	83	77	78
Zug-E-Modul	ISO 527	MPa	2.700	2.650	2.450
Zugdehnung	ISO 527	%	6,6	4,6	5,7
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	125	118	114
Biege-E-Modul	ISO 178	MPa	2.750	2.750	2.700
Druckfestigkeit	ISO 604	MPa	109	118	115
Shore-Härte	ISO 868	-	D 87	D 87	D 86
Schlagzähigkeit	ISO 179	kJ/m ²	47	32	33

Thermische Kennwerte der Reinharzproben (ca. Werte nach 8 h / 125°C)					
Biresin® CR132 Harz (A)	mit Härter		Biresin® CH132-2	Biresin® CH132-5	Biresin® CH132-7
Wärmeformbeständigkeit	ISO 75A	°C	118	136	130
Glasübergangstemperatur	ISO 11357	°C	130	135	135

Glasübergangstemperatur vs. Temperzyklus

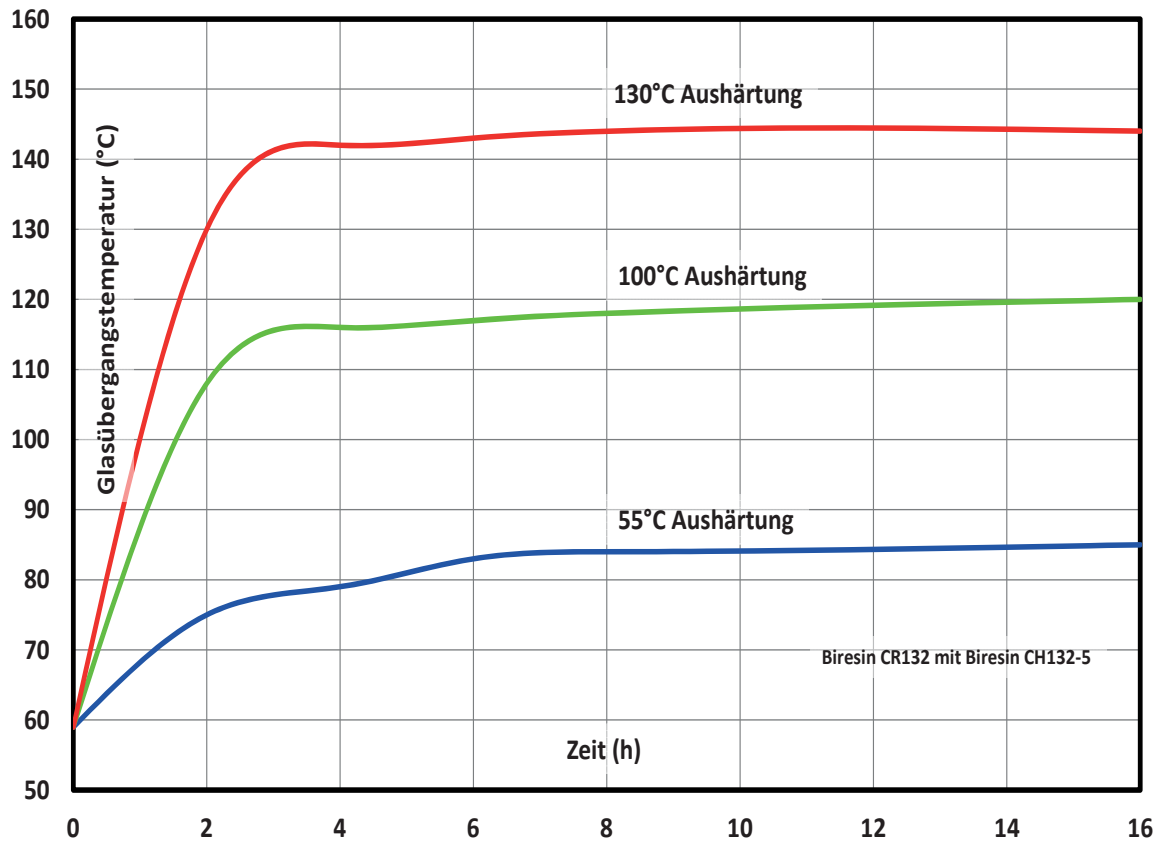

Bei der Temperung eines Compositesbauteils muss das komplette Teil (inklusive der Kern des Laminats) die Aushärtetemperatur erfahren haben

Verpackung (netto Gewicht, kg)

Biresin® CR132 Harz (A)	1.000	200	15	10
Biresin® CH132-2 Härter (B) (blau)				2,8
Biresin® CH132-5 Härter (B) (blau)	900	180		2,8
Biresin® CH132-7 Härter (B) (blau)		180		3,2

Lagerung

- In temperierten Räumen (18 - 25°C) und ungeöffneten Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit von Biresin® CR132 Harz (A) mindestens 24 Monate und von Härter (B) Biresin® CH132-2, CH132-5 und CH132-7 mindestens 12 Monate.
- Durch ungünstige Lagerbedingungen kristallisiertes Harz (A) ist durch vorsichtiges Erwärmen auf mindestens 60°C wieder zu verflüssigen.
- Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder dicht zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

Gefahrenhinweise

Informationen zum sicheren Umgang von chemischen Produkten, sowie die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Weitere Hinweise und Infodatenblätter zur Produktsicherheit und Entsorgung finden Sie im Internet unter www.sika.de. Hautkontakt mit Epoxidharzen kann zu Allergien führen! Beim Umgang mit Epoxidharzen ist der direkte Hautkontakt unbedingt zu vermeiden! Zur Auswahl einer geeigneten Schutzausrüstung stellen wir Ihnen unter www.sika.de unsere Infodatenblätter 7510 „Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz“ und 7511 „Allgemeine Hinweise zum Tragen von Schutzhandschuhen“ zur Verfügung.

Entsorgung

Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden. Auskunftspflichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, Umweltschutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

Datenbasis

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Rechtshinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen:

Sika Deutschland GmbH
 Niederlassung Bad Urach Tel: +49 (0) 7125 940 492
 Stuttgarter Str. 139 Fax: +49 (0) 7125 940 401
 D - 72574 Bad Urach Email: tooling@de.sika.com
 Deutschland Internet: www.sika.de

